



Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств №2» города Магнитогорска
(МБУДО «ДШИ №2» г. Магнитогорска)
ИНН 7444201262 КПП 745601001 ОГРН 1027402062478

455000, г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 21 тел: (3519) 20-66-17 (факс), 22-51-06; e-mail: artschool2@list.ru

Ответ на постановление № 021057 (323) от 17 сентября 2019 года
о назначении административного наказания

№ п/п	Вид нарушения требования пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пояснение
1.	На объекте защиты отсутствуют исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, а именно не представлено: - проектная документация на систему автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управлением эвакуации людей при пожаре;	Перенос прибора приемно-контрольной пожарной системы АПС, изменение расстояния прокладки проводов, размещение датчиков, работа световых табличек «Выход» (свечение постоянным светом) возможно при переустановке пожарной сигнализации полностью. Подготовлена смета и направлена в УКСИБ для согласования. Приложение (копия письма о согласовании сметы №СМ-02-01/1060 от 27.08.2019 г.)
2.	Помещение пожарного поста, где находится прибор приемно-контрольный пожарной системы АПС, расположено в подвальном этаже здания.	
3.	Световые таблички «Выход» (световой оповещатель), являющийся частью системы оповещения и управлением эвакуацией людей при пожаре 2 – ого типа, в режиме работы в ситуации «НОРМА» (дежурный режим) – не светятся постоянным светом	
4.	Отсутствуют световые таблички «Выход» (световой оповещатель), являющийся частью системы оповещения и управлением эвакуацией людей при пожаре 2 – ого типа, над эвакуационными выходами: выход со 2 – его этажа на лестницу 3 – его типа, выход из подвального этажа на лестницу 2 – его типа (в центральную лестничную клетку).	
5.	Не обеспечена работоспособность световой таблички «Выход» (световой оповещатель), являющийся частью системы оповещения и управлением эвакуацией людей при пожаре 2-ого типа, в режиме работы в ситуации	

	«ПОЖАР» (кабинет художников).	
6.	В кабинете №13 и в хозяйственном помещении при применении автоматической пожарной сигнализации допущены тепловые пожарные извещатели, при необходимых дымовых пожарных извещателей.	
7.	При применении системы автоматической пожарной сигнализации в здании МБУДО «ДШИ №2» г. Магнитогорска отсутствуют ручные пожарные извещатели.	
8.	<p>При параллельно открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей менее 0,5 м.</p> <p>Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их защиты от электромагнитных наводок.</p> <p>Допускается уменьшение расстояния до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей.</p>	
9.	Допущено размещение дымовых пожарных извещателей системы автоматической пожарной сигнализации на расстоянии менее 0,5 метра до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников.	
10.	Отсутствует договор технического обслуживания на систему оповещения и управлением эвакуации людей при пожаре (СОЭУ)	При заключении контракта на 2020 год, данное замечание будет устранено. По 44-ФЗ, заключение дополнительного соглашения по действующему контракту нет возможности.
11.	Отделка стен путей эвакуации (лестничная клетка, общие коридоры на 1 – ом, 2 – ом и подвальном этажах, холл), выполнены с применением декоративно – отделочных	Подготовлена смета и направлена в УКСИБ для согласования. Приложение (копии

	<p>материалов с не установленными показателями пожарной опасности (краска масляная). Не представлен сертификат пожарной безопасности на применяемый декоративно – отделочный материал для отделки стен на путях эвакуации заверенный должным образом.</p> <p>Применяемый отделочный материал должен иметь класса пожарной опасностью не более чем КМ0 (НГ) – для отделки стен и потолков вестибюлей, лестничных клеток, лифтовых холлов; не более чем КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1) – для отделки стен и потолков общих коридоров, холлов, фойе.</p>	<p>писем о согласовании смет №СМ-02-01/1246 от 03.10.2019 г., №СМ-02-01/1245 от 03.10.2019 г.)</p>
12.	<p>Отделка стен путей эвакуации (лестничная клетка западного выхода из подвала наружу), выполнены с применением декоративно – отделочных материалов с не установленными показателями пожарной опасности (деревянные рейки). Не представлен сертификат пожарной безопасности на применяемый декоративно – отделочный материал для отделки стен на путях эвакуации заверенный должным образом, либо акт огнезащитной обработки с двух сторон данных деревянных реек.</p> <p>Применяемый отделочный материал должен иметь класса пожарной опасностью не более чем КМ0 (НГ) – для отделки стен и потолков вестибюлей, лестничных клеток, лифтовых холлов.</p>	
13.	<p>Покрытие пола путей эвакуации (общие коридоры на 1 – ом, 2 – ом и подвальном этажах), выполнены с применением декоративно – отделочных материалов с не установленными показателями пожарной опасности (линолеум). Не представлен сертификат пожарной безопасности на применяемый декоративно – отделочный материал для покрытия пола на путях эвакуации заверенный должным образом.</p> <p>Применяемый отделочный материал должен иметь класса пожарной опасностью не более чем КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1) – для покрытия пола общих коридоров, холлов,</p>	

	фойе.	
14.	<p>Покрытие пола в зальном помещении (концертный зал на 2-ом этаже), выполнены с применением декоративно – отделочных материалов с не установленными показателями пожарной опасности (линолеум). Не представлен сертификат пожарной безопасности на применяемый декоративно – отделочный материал для покрытия пола на путях эвакуации заверенный должным образом.</p> <p>Применяемый отделочный материал должен иметь класса пожарной опасностью не более чем КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1) – для покрытия пола в зальных помещениях.</p>	
15.	<p>Двери лестничных клеток (1 – ый, 2 – ой, подвальный этаж), поэтажных коридоров не обеспечены устройствами для самозакрывания дверей и уплотнением в притворах.</p>	<p>Подготовлена смета и направлена в УКСИБ для согласования на ремонтные работы коридорных помещений и лестничных клеток (входит замена дверей с устройствами для самозакрывания дверей и уплотнением в дверных притворах). Приложение (копии писем о согласовании смет №СМ-02-01/1246 от 03.10.2019 г., №СМ-02-01/1245 от 03.10.2019 г.)</p>
16.	<p>Подвальный этаж не огражден противопожарными перегородками 1-го типа (заполнение проема – дверь) с устройством на выходе – тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре. В случаях, когда указанные лестницы ведут из подвального этажа только с помещениями категории В4 и Д, вместо тамбур-шлюза допускается устройство противопожарной двери.</p> <p>Выходы из фойе, гардеробных, курительных и санитарных узлов, технических помещений категории Д, размещенных в подвальных или цокольных</p>	<p>Готовится сметная документация для осуществления ремонтных работ (входит расширение дверного проема и установка противопожарной двери)</p>


	<p>этажах зданий классов Ф2, Ф3 и Ф4, допускается предусматривать по отдельным лестницам 2-го типа в вестибюль первого этажа. при этом вестибюль должен быть отделен от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа.</p>	
17.	<p>Высота эвакуационного выхода из подвального этажа на лестничную клетку (центральную лестничную клетку) менее 1,9 метров в свету.</p>	
18.	<p>Эвакуационная лестница 3 – его типа, являющаяся путем эвакуации со 2 – ого этажа здания (второй эвакуационный выход) не соответствует требованиям по пожарной безопасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> — часть лестницы отсутствует (примерно 1 метр высоты лестницы не доходит до земли) — уклон лестницы более 600 — разрушены и искривлены ступени лестничного марша, — ширина марша наружной лестницы менее 0.8 метра, ширина сплошных проступей их ступеней – менее 0,2 м. <p>Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI (EI) 30. Эти лестницы должны иметь площадкой на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов. Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а ширина сплошных проступей их ступеней – не менее 0,2 м.</p>	<p>Подготовлена смета и направлена в УКСИБ для согласования. Приложение (копия письма о согласовании сметы №СМ-02-01/1180 от 19.09.2019 г.)</p>
19.	<p>Допускается нахождение более 70 человек на втором этаже здания, который имеет в качестве второго эвакуационного выхода наружную открытую лестницу 3-его типа (по справке представленную объектом исх. № 01-21/139 от 27.08.2019 г., на втором этаже</p>	<p>Издан приказ № 01-03/070а от 06.09.2019 Приложение</p>

	<p>имеется концертный зал на 80 посадочных мест).</p> <p>Выходы из концертного зала ведут в общий коридор на 2-ом этаже, при этом не обеспечено рассредоточение эвакуационных выходов.</p>	
20.	<p>Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются не по направлению выхода из здания (эвакуационные выходы с 1-ого этажа (дополнительные (внутренние) двери), выход из подвального этажа (западный)).</p>	<p>Подготовлена смета и направлена в УКСИБ для согласования. Приложение (копия письма о согласовании сметы №СМ-02-01/1179 от 19.09.2019 г.)</p>
21.	<p>На лестничной площадке 1-ого этажа перед эвакуационным выходом размещен электрощит.</p>	<p>Готовится сметная документация для осуществления ремонтных работ, без которых перенос электрощита не возможен</p>
22.	<p>Ширина эвакуационного выхода из подвального этажа (выход наружу) менее 0,8 метра в свету.</p>	<p>Готовится сметная документация для осуществления ремонтных работ(в смету включена замена входных дверей и увеличение дверного проема)</p>
23.	<p>Дверной проем в противопожарной перегородке, в котором установлена противопожарная дверь (дверь помещения библиотеки (книгохранилище) на 1-ом этаже здания) заполнен строительно-монтажной пеной, не имеющей сертификата по пожарной безопасности.</p>	<p>Документы на замену двери (смета согласована в УКСИБ) находятся в стадии аукциона (подготовка к проведению)</p>
24.	<p>Допущено повреждение средств огнезащиты для строительных конструкций здания (металлические косоуры лестничного марша центральной лестничной клетки, балка лестничного марша).</p>	<p>Проведена работа по обработке строительных конструкций</p>
25.	<p>Отсутствуют ограждения с перилами на лестничном марше, ведущий с первого этажа наружу (восточный выход).</p>	<p>Подготовлена смета и направлена в УКСИБ для согласования. Приложение (копия письма о согласовании</p>

		сметы №СМ-02-01/1179 от 19.09.2019 г.)
26.	Отсутствуют перила на лестничном марше (с правой стороны марша), ведущий с первого этажа наружу (центральный выход на ул. Вокзальная).	Готовится сметная документация для осуществления ремонтных работ
27.	<p>Не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.</p> <p>В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода – изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений.</p>	В ближайшее время будет заключен договор на ежегодное осуществление проверки состояния огнезащитной обработки.
28.	Представлена декларация пожарной безопасности с данными не соответствующими действительности (произошла смена руководителя в октябре 2018 года).	Декларация находится в стадии разработки
29.	Инструкция о мерах пожарной безопасности на объекте № ИП1 не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390).	Утверждена инструкция в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ
30.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в соответствии с п. 462 Правила противопожарного режима в РФ.	(Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390). Приложение
31.	Не обеспечено проведение первичного противопожарного инструктажа с сотрудниками (не представлено документальное подтверждение).	Инструктаж проводился, что фиксировалось в общем журнале. 06.09.2019 года был заведен

		отдельный журнал для фиксации первичного инструктажа
--	--	--

Директор

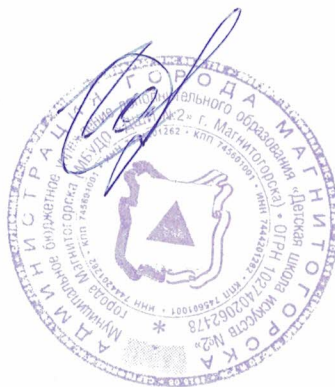

Е.А. Галюк