

Отчет об исполнении предписания Управления надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия от 25.06. 2021 № 156/1/1

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Основная общеобразовательная школа №32»

Наименование проверяющей организации	Вид нарушения требований пожарной безопасности.	Информация об устранении нарушений
Управление надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия / с 09.06. 2021 по 25.06.2021	1. Не обеспечена работоспособность кабельных линий СПС и СОУЭ (в части выбора кабеля и способа прокладки) в условиях пожара в течении времени , необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.	Направлено письмо № 139/1 от 19.06.2021г. о выделении средств, получен ответ об отсутствии финансовых средств.
	2. СОУЭ не обеспечивает оповещение людей о пожаре в течении времени необходимого для эвакуации (работа системы прекращается через 2 мин. После запуска).	Направлено письмо № 139/1 от 19.06.2021г. о выделении средств, получен ответ об отсутствии финансовых средств
	3. В части помещений здания уровень звука СОУЭ не соответствует требованиям пожарной безопасности , в том числе: - в помещениях «Зайка»,», «Радуга», «Ромашка»,», «Ягодка» составляет 48-53 дБА (при требуемом значении не менее 55 дБА); - в медицинском кабинете 47дБА (при требуемом значении не менее 50 дБА);	Направлено письмо № 139/1 от 19.06.2021г. о выделении средств, получен ответ об отсутствии финансовых средств

	- в прачечной, гладильной, методическом кабинете, кабинете заведующей составляет 43-59 дБА (при требуемом значении не менее 65 дБА)*	
	4. Не все двери лестничных клеток, имеют приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах.	Выполнено в ходе проверки.
	5. Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек менее 1,2 м. (ширина выходов в свету составляет от 0,8 м.).	Год постройки здания 1970
	6. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1,2 м. (ширина составляет 1,0 м).	Год постройки здания 1970
	7. Ширина лестничных маршей и лестниц 3-го типа менее 1,35 м(ширина составляет 0,95 – 1 м) в т.ч. лестницы 3 –го типа)	Год постройки здания 1970
	8. Отсутствует обеспечение автономного контроля исправности линий связи между компонентами СОУЭ и ППКП.	Направлено письмо № 139/1 от 19.06.2021г. о выделении средств, получен ответ об отсутствии финансовых средств
	9. Питание электроприемников систем противопожарной защиты (СПС, СОУЭ) осуществляется не от панели противопожарных устройств.	Направлено письмо № 139/1 от 19.06.2021г. о выделении средств, получен ответ об отсутствии финансовых средств
	10. При размещении прибора приемно-контрольного пожарного(ППКП) вне пожарного поста не организованы уровни доступа к нему (прибор находится в открытом доступе , не защищен от несанкционированного доступа.	Направлено письмо № 139/1 от 19.06.2021г. о выделении средств, получен ответ об отсутствии финансовых средств
	11. При выбранном алгоритме принятия решения о пожаре (алгоритм А) количество пожарных извещателей не обеспечивает контроль каждой точки помещения двумя пожарными извещателями.	Направлено письмо № 139/1 от 19.06.2021г. о выделении средств, получен ответ об отсутствии финансовых средств
	12. НЕ оборудовано СПС (без обоснования данного решения) помещение чердака здания.	Направлено письмо № 139/1 от 19.06.2021г. о выделении средств, вполучен ответ об отсутствии финансовых средств

Директор МОУ «Основная школа № 32» ----- М.В. Хиноворова

