

Результаты обследования:

2.Вход в здание № 1 (главный)

*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи
Республики Крым «Школа № 28 имени героев Эльтигена»,
298313,г. Керчь, ул. Кавказская, 1*

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2.1	5	- краевые ступени лестничных маршей не выделены рельефной маркировкой	О, С, Г	-обозначить краевые ступени;	ОРГ, ТР
2.2	Пандус (наружный)	есть	2.1.	6	- ненормативный пандус (не соответствует нормам уклон, поручни с одной стороны и др.	О, С, Г	Требуется: -комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с реконструкцией пандуса в соответствии с нормативными требованиями; -реконструкция поручней на высоте 70-90 см, облицовка пандуса и разворотной площадки противоскользящим покрытием,	ОРГ, КР, ТСР

							нанесение тактильной и контрастной маркировки для обозначения маршрута	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2.1	7	-отсутствует контрастная полоса	О, С, У	Отсутствует: -противоскользящее покрытие; -тактильная и контрастная маркировки для обозначения маршрута следования.	Орг, ТР
2.4	Дверь (входная)	есть	2.1	8	-отсутствует контрастная маркировка на ручках	Все	Рекомендуется: -нанести тактильно-цветовую маркировку	ОРГ, ТР
2.5	Тамбур	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне		2.1.	5-8	-отсутствует системная информация на входе;	Все	Организовать комплексную систему информации	ОРГ, ТР, ТСР

Результаты обследования:

2.Вход в здание № 2 (эвакуационный)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Школа № 28 имени героев Эльтигена»,
298313,г. Керчь, ул. Кавказская, 1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет						

2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2.2	9	-не промаркиро ваны ступени контрастной маркировкой	Все	- промаркироват ь ступени контрастной маркировкой	Орг, ТР, ТСР
2.4	Дверь (входная)	есть	2.2	10	-не обозначены направления к эвакуационн ому входу; -не обозначена дверь	Все	-нанести контрастную маркировку на дверь и сделать тактильные и контрастные направляющие к эвакуационном у входу	ОРГ, ТР, ТСР
2.5	Тамбур	есть		11				
	ОБЩИЕ требования к зоне		2.2.	9- 11	-отсутствует системная информация на входе;	Все	Организовать комплексную систему информации	ОРГ, ТР, ТСР

2.3. Заключение по зоне

Наименование структурно- функциональной зоне	Состояние доступности* (к пункту 3.4 акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание № 1 (главный)	ДУ-И(О, У, Г); ВНД-И (К, С)	2.1.	5-8	Организационные мероприятия, капитальный и текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
Вход в здание № 2 (эвакуационный)	ВНД-В	2.2.	9-11	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается : ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) –доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ- доступно условно, ВНД-недоступно.

**указывается один из вариантов: не нуждается,ремонт (текущий,капитальный);индивидуальное решение с ТСР;технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению: при проведении КР рекомендуется оборудовать вход № 1 под специализированный с оборудованием пандуса и лестничного марша, согласно норм СП59.1330.2016г. Ко входу № 2 (эвакуационный) рекомендуется провести ремонт подъездных путей, оборудовать съезд с установкой нормативных поручней.