

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



«11» мая 2023 год учетный номер 50230061000203337513

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры <*>



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ

141305, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 2

Телефон: 8 (926)-961-24-88

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«26» мая 2023 г., 15 час. 00 мин. № 45

(дата и время составления акта)

Московская область, г. Сергиев Посад

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от «11» мая 2023 г.
№ 45, КНМ 50230061000203337513

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Государственным инспектором Сергиево-Посадского городского округа по пожарному надзору, старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сергиево-Посадскому городскому округу управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области капитаном внутренней службы Золотовым Константином Михайловичем;

Государственным инспектором Сергиево-Посадского городского округа по пожарному надзору, старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сергиево-Посадскому городскому округу управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России

Московской области старшим лейтенантом внутренней службы Мартыановой Ольгой Анатольевной;

Государственным инспектором Сергиево-Посадского городского округа по пожарному надзору, инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сергиево-Посадскому городскому округу управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской области лейтенантом внутренней службы Лёмкиным Ильёй Михайловичем.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

К проведению выездной проверки привлекаются:
специалисты:

- 1) начальник ФГБУ СЭУ ФПС Испытательная пожарная лаборатория по Московской области, капитан внутренней службы, Еремеев Максим Александрович, имеющий высшее техническое образование (АГПС МЧС России, специальность: инженер пожарной безопасности), свидетельство об аттестации эксперта, привлекаемого МЧС России к проведению мероприятий по контролю по направлению: экспертиза при осуществлении мероприятий по контролю в области обеспечения пожарной безопасности от 21 января 2022 г. № 50-Э/008.
- 2) начальник сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС Испытательная пожарная лаборатория по Московской области, капитан внутренней службы, Дейнека Илья Андреевич, имеющий высшее техническое образование (АГПС МЧС России, специальность: инженер пожарной безопасности), свидетельство об аттестации эксперта, привлекаемого МЧС России к проведению мероприятий по контролю по направлению: экспертиза при осуществлении мероприятий по контролю в области обеспечения пожарной безопасности от 05 мая 2023 г. № 50-Э/011.
- 3) инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС Испытательная пожарная лаборатория по Московской области, капитан внутренней службы Рахманин Олег Константинович, имеющий высшее техническое образование (АГПС МЧС России, специальность: инженер пожарной безопасности), свидетельство об аттестации эксперта, привлекаемого МЧС России к проведению мероприятий по контролю по направлению: экспертиза при осуществлении мероприятий по контролю в области обеспечения пожарной безопасности от 11 мая 2021 г. № 50-Э/006.
- 4) инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС Испытательная пожарная лаборатория по Московской области, старший лейтенант внутренней службы Голубовский Сергей Юрьевич, имеющий высшее техническое образование (АГПС МЧС России, специальность: специалист в области пожарной безопасности), свидетельство об аттестации эксперта, привлекаемого МЧС России к проведению мероприятий по контролю по направлению: экспертиза при осуществлении мероприятий по контролю в области обеспечения пожарной безопасности от 13 апреля 2021 г. № 50-Э/005.
- 5) старший инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС Испытательная пожарная лаборатория по Московской области, старший лейтенант внутренней службы Мишанин Дмитрий Владимирович, имеющий высшее техническое образование (АГПС МЧС России, специальность: специалист в области пожарной безопасности),

свидетельство об аттестации эксперта, привлекаемого МЧС России к проведению мероприятий по контролю по направлению: экспертиза при осуществлении мероприятий по контролю в области обеспечения пожарной безопасности от 05 мая 2023 г. № 50-Э/010.

6) инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС Испытательная пожарная лаборатория по Московской области, капитан внутренней службы Горипов Артур Олегович, имеющий высшее техническое образование (АГПС МЧС России, специальность: инженер пожарной безопасности), свидетельство об аттестации эксперта, привлекаемого МЧС России к проведению мероприятий по контролю по направлению: экспертиза при осуществлении мероприятий по контролю в области обеспечения пожарной безопасности от 05 мая 2023 г. № 50-Э/009.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: зданий, помещений, сооружений, территории земельных участков

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Московская область, город Сергиев Посад, ул. Пограничная, дом 20

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Московской области «Семейный центр им А.И. Мецеракова», ИНН: 5042010909, юридический адрес: Московская область, город Сергиев Посад, ул. Пограничная, дом 20

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 15 час. 30 мин. «15» мая 2023 г., по 15 час. 00 мин. «26» мая 2023 г.,

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с....

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр;
- 2) истребование документов;
- 3) инструментальное обследование;
- 4) получение письменных объяснений
- 5) испытание
- 6) экспертиза

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «15» мая 2023 г., 15 час. 30 мин.

по «26» мая 2023 г., 15 час. 00 мин.

по месту: Московская область, город Сергиев Посад, ул. Пограничная, дом 20

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 80 часов

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

по результатам которого составлены: протокол осмотра от 26.05. 2023, протоколы ИПЛ, проверочные листы

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по третьему и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- квалификационные удостоверения, свидетельствующие о прохождении должностными лицами организации обучения по программе пожарно-технического минимума, с приложением заверенной копии лицензии организации, проводившей обучение;
- инструкции о мерах пожарной безопасности, разработанные в соответствии с требованиями раздела XVIII ППР в РФ;
- акты исправности систем противопожарной защиты зданий и сооружений, оборудования (систем автоматической пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения, противодымной защиты (вентиляции), систем оповещения людей в случае пожара и управления эвакуацией, а также систем противопожарного водоснабжения,
- контракт на проведение регламентных работ по техническому обслуживанию (ТО) и планово-предупредительному ремонту (ППР) систем противопожарной защиты зданий, сооружений, оборудования с приложениями лицензии организации, проводящей работы ТО и ППР и графика проведения работ;
- правоустанавливающие документы, свидетельствующие об исполнении сторонами условий договора ТО и ППР;
- приказы (распоряжения) о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность;
- сертификаты соответствия на применяемые (используемые) первичные средства пожаротушения;
- сертификаты пожарной безопасности на отделочный (облицовочный) материал путей эвакуации (стены, пол, потолок) зданий и сооружений;
- декларации пожарной безопасности на здания и сооружения, разрабатываемые в порядке ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- акты принятых выполненных работ по огнезащите конструктивных элементов зданий;
- акты проверки огнезащитных свойств состава, обработанных конструктивных элементов зданий и сооружений (в случае проведения огнезащитных работ);

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено: обязательных требований установленных: Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – ФЗ-69); Федеральным законом Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123); постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР), а именно:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
1.	Подъезд для пожарных автомобилей к зданию (общежития) класса Ф1.1 не обеспечен со всех сторон с учетом требований раздела 8 СП 4.13130.2013.	(п.8.1.1, СП 4.13130.2013; ст.4, ст.6, ст.90 ФЗ-123);	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
2.	Конструкция наружной лестницы не огрунтована и не окрашена в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032. отсутствует протокол проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц	(п. 5.5, ГОСТ Р 53254-2009; п.17 Правила противопожарного режима);	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
3.	В наружной лестнице допускается число подъемов в пределах одного марша более 18 (по факту 22 подъёма)	(п.4.4.4 СП 1.13130.2020 п.17 Правила противопожарного режима)	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
4.	Не проведены эксплуатационные испытания ограждений на крышах	(п.17 Правила противопожарного режима)	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
5.	Лестничные клетки общежития не отделены от примыкающих коридоров дверьми, имеющими устройства для самозакрывания и уплотнениями в притворах.	(п.4.4.6, СП 1.13130.2020; п. 14, Правила противопожарного режима Российской Федерации)	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
6.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) не обеспечено	(п.54, Правила противопожарного режима Российской Федерации);	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного

	ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. (общеежитие) Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС и СОУЭ осуществляется силами ИП Чубаров СА лицензия МЧС от 10.11.2020 № 50-Б/02008 на основании контракта от 08.09.2022 № 03481000046220000018		(надзорного) мероприятия
7.	Чердак общежития не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС и СОУЭ осуществляется силами ИП Чубаров СА лицензия МЧС от 10.11.2020 № 50-Б/02008 на основании контракта от 08.09.2022 № 03481000046220000018	(п.4.4 СП 486.1311500.2020; ФЗ-123, ст. 4 ст. 6)	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
8.	Подвал общежития не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС и СОУЭ осуществляется силами ИП Чубаров СА лицензия МЧС от 10.11.2020 № 50-Б/02008 на основании контракта от 08.09.2022 № 03481000046220000018	(п.4.4 СП 486.1311500.2020; ФЗ-123, ст. 4 ст. 6)	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
9.	При переводе СОУЭ на резервный источник питания, по сигналу тревоги от дымового и ручного пожарного извещателя система не запустилась. Источник бесперебойного системы противопожарной защиты находится в неисправном состоянии. (Блок № 1) ПРОТОКОЛ № 24/05/23-СОУЭ/4 Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС и СОУЭ осуществляется силами ИП Чубаров СА лицензия МЧС от	(ч.11 ст. 84 ФЗ-123, (п.54, Правила противопожарного режима Российской Федерации)	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

	10.11.2020 № 50-Б/02008 на основании контракта от 08.09.2022 № 03481000046220000018		
10.	При запуске СОУЭ в одной из зон оповещения, СОУЭ других зон оповещения не запускается. Находится в неисправном состоянии. (Блок № 1) ПРОТОКОЛ № 24/05/23-СОУЭ/4 Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС и СОУЭ осуществляется силами ИП Чубаров СА лицензия МЧС от 10.11.2020 № 50-Б/02008 на основании контракта от 08.09.2022 № 03481000046220000018	(п.54, Правила противопожарного режима Российской Федерации);	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
11.	Устройство обратной связи с диспетчерской расположенное рядом с РПИ №3.21 находится в неработоспособном состоянии. (Блок № 1) ПРОТОКОЛ № 24/05/23-СОУЭ/4 Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС и СОУЭ осуществляется силами ИП Чубаров СА лицензия МЧС от 10.11.2020 № 50-Б/02008 на основании контракта от 08.09.2022 № 03481000046220000018	(п.54, Правила противопожарного режима Российской Федерации);	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
12.	При переводе СОУЭ на резервный источник питания, по сигналу тревоги от дымового и ручного пожарного извещателя система не запустилась. Источник бесперебойного системы противопожарной защиты находится в неисправном состоянии. (Блок №2) ПРОТОКОЛ № 24/05/23-СОУЭ/3 Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС и СОУЭ осуществляется силами ИП Чубаров СА лицензия МЧС от 10.11.2020 № 50-Б/02008 на основании контракта от	(ч.11 ст. 84 ФЗ-123, (п.54, Правила противопожарного режима Российской Федерации))	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

	08.09.2022 № 03481000046220000018		
13.	При запуске СОУЭ в одной из зон оповещения, СОУЭ других зон оповещения не запускается. Находится в неисправном состоянии. (Блок № 2) ПРОТОКОЛ № 24/05/23-СОУЭ/3 Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС и СОУЭ осуществляется силами ИП Чубаров СА лицензия МЧС от 10.11.2020 № 50-Б/02008 на основании контракта от 08.09.2022 № 03481000046220000018	(п.54, Правила противопожарного режима Российской Федерации);	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
14.	В кабинете физиотерапии не обеспечен требуемый уровень звукового сигнала СОУЭ, фактически 52 дБА (Блок № 2) ПРОТОКОЛ № 24/05/23-СОУЭ/3 Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС и СОУЭ осуществляется силами ИП Чубаров СА лицензия МЧС от 10.11.2020 № 50-Б/02008 на основании контракта от 08.09.2022 № 03481000046220000018	(п.4.1 СП 3.13130.2009, п.54, Правила противопожарного режима Российской Федерации)	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
15.	При переводе СОУЭ на резервный источник питания, по сигналу тревоги от дымового и ручного пожарного извещателя система не запустилась. Источник бесперебойного системы противопожарной защиты находится в неисправном состоянии. (Блок №3) ПРОТОКОЛ № 24/05/23-СОУЭ/2 Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС и СОУЭ осуществляется силами ИП Чубаров СА лицензия МЧС от 10.11.2020 № 50-Б/02008 на основании контракта от 08.09.2022 № 03481000046220000018	(ч.11 ст. 84 ФЗ-123, (п.54, Правила противопожарного режима Российской Федерации)	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

16.	При запуске СОУЭ в одной из зон оповещения, СОУЭ других зон оповещения не запускается. Находится в неисправном состоянии. (Блок № 3) ПРОТОКОЛ № 24/05/23-СОУЭ/2 Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС и СОУЭ осуществляется силами ИП Чубаров СА лицензия МЧС от 10.11.2020 № 50-Б/02008 на основании контракта от 08.09.2022 № 03481000046220000018	(п.54, Правила противопожарного режима Российской Федерации);	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
17.	При переводе СОУЭ на резервный источник питания, по сигналу тревоги от дымового и ручного пожарного извещателя система не запустилась. Источник бесперебойного системы противопожарной защиты находится в неисправном состоянии. (Блок №4) ПРОТОКОЛ № 24/05/23-СОУЭ/1 Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС и СОУЭ осуществляется силами ИП Чубаров СА лицензия МЧС от 10.11.2020 № 50-Б/02008 на основании контракта от 08.09.2022 № 03481000046220000018	(ч.11 ст. 84 ФЗ-123, (п.54, Правила противопожарного режима Российской Федерации)	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
18.	При запуске СОУЭ в одной из зон оповещения, СОУЭ других зон оповещения не запускается. Находится в неисправном состоянии. (Блок № 4) ПРОТОКОЛ № 24/05/23-СОУЭ/1 Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС и СОУЭ осуществляется силами ИП Чубаров СА лицензия МЧС от 10.11.2020 № 50-Б/02008 на основании контракта от 08.09.2022 № 03481000046220000018	(п.54, Правила противопожарного режима Российской Федерации);	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
19.	Высота расположения оповещателя напротив	(п.4.4. СП 3.13130.2009, п.54, Правила противопожарного режима Российской Федерации)	нарушение не устранено до

	помещения №4117 составила менее 2,3 м (Блок № 4) ПРОТОКОЛ № 24/05/23-СОУЭ/1 Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС и СОУЭ осуществляется силами ИП Чубаров СА лицензия МЧС от 10.11.2020 № 50-Б/02008 на основании контракта от 08.09.2022 № 03481000046220000018		окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
20.	При переводе СОУЭ на резервный источник питания, по сигналу тревоги от дымового и ручного пожарного извещателя система не запустилась. Источник бесперебойного системы противопожарной защиты находится в неисправном состоянии. (Блок №5) ПРОТОКОЛ № 24/05/23-СОУЭ Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС и СОУЭ осуществляется силами ИП Чубаров СА лицензия МЧС от 10.11.2020 № 50-Б/02008 на основании контракта от 08.09.2022 № 03481000046220000018	(ч.11 ст. 84 ФЗ-123, (п.54, Правила противопожарного режима Российской Федерации)	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
21.	При запуске СОУЭ в одной из зон оповещения, СОУЭ других зон оповещения не запускается. Находится в неисправном состоянии. (Блок № 5) ПРОТОКОЛ № 24/05/23-СОУЭ Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС и СОУЭ осуществляется силами ИП Чубаров СА лицензия МЧС от 10.11.2020 № 50-Б/02008 на основании контракта от 08.09.2022 № 03481000046220000018	(п.54, Правила противопожарного режима Российской Федерации);	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
22.	Высота расположения оповещателя напротив помещения №5129 составила менее 2,3 м (Блок № 5) ПРОТОКОЛ № 24/05/23-СОУЭ	(п.4.4. СП 3.13130.2009, п.54, Правила противопожарного режима Российской Федерации)	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного

	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС и СОУЭ осуществляется силами ИП Чубаров СА лицензия МЧС от 10.11.2020 № 50-Б/02008 на основании контракта от 08.09.2022 № 03481000046220000018		(надзорного) мероприятия
23.	Устройство обратной связи с диспетчерской, расположенное рядом с помещением №4101 находится в неработоспособном состоянии (Блок № 5) ПРОТОКОЛ № 24/05/23-СОУЭ Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС и СОУЭ осуществляется силами ИП Чубаров СА лицензия МЧС от 10.11.2020 № 50-Б/02008 на основании контракта от 08.09.2022 № 03481000046220000018	(п.54, Правила противопожарного режима Российской Федерации);	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
24.	При переводе СОУЭ на резервный источник питания, по сигналу тревоги от дымового и ручного пожарного извещателя система не запустилась. Источник бесперебойного системы противопожарной защиты находится в неисправном состоянии. (мастерские) ПРОТОКОЛ № 24/05/23-СОУЭ/6 Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС и СОУЭ осуществляется силами ИП Чубаров СА лицензия МЧС от 10.11.2020 № 50-Б/02008 на основании контракта от 08.09.2022 № 03481000046220000018	(ч.11 ст. 84 ФЗ-123, (п.54, Правила противопожарного режима Российской Федерации)	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
25.	При запуске СОУЭ в одной из зон оповещения, СОУЭ других зон оповещения не запускается. Находится в неисправном состоянии. (мастерские) ПРОТОКОЛ № 24/05/23-СОУЭ/6 Техническое обслуживание и планово-предупредительный	(п.54, Правила противопожарного режима Российской Федерации);	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

	ремонт АУПС и СОУЭ осуществляется силами ИП Чубаров СА лицензия МЧС от 10.11.2020 № 50-Б/02008 на основании контракта от 08.09.2022 № 03481000046220000018		
26.	По сигналу тревоги от дымового и ручного пожарного извещателя система функционирует 2 мин. 16 сек, после чего отключается. Расчетное подтверждение времени эвакуации людей из рассматриваемого здания не представлено, обоснование принятого времени отключения СОУЭ отсутствует. (мастерские) ПРОТОКОЛ № 24/05/23-СОУЭ/6 Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС и СОУЭ осуществляется силами ИП Чубаров СА лицензия МЧС от 10.11.2020 № 50-Б/02008 на основании контракта от 08.09.2022 № 03481000046220000018	(ч.7 ст. 84 ФЗ-123, (п.54, Правила противопожарного режима Российской Федерации)	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
27.	При переводе СОУЭ на резервный источник питания, по сигналу тревоги от дымового и ручного пожарного извещателя система не запустилась. Источник бесперебойного системы противопожарной защиты находится в неисправном состоянии. (общеежитие) ПРОТОКОЛ № 24/05/23-СОУЭ/5 Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС и СОУЭ осуществляется силами ИП Чубаров СА лицензия МЧС от 10.11.2020 № 50-Б/02008 на основании контракта от 08.09.2022 № 03481000046220000018	(ч.11 ст. 84 ФЗ-123, (п.54, Правила противопожарного режима Российской Федерации)	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
28.	При запуске СОУЭ в одной из зон оповещения, СОУЭ других зон оповещения не запускается. Находится в неисправном	(п.54, Правила противопожарного режима Российской Федерации);	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного

	состоянии. (общеежитие) ПРОТОКОЛ № 24/05/23-СОУЭ/5 Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС и СОУЭ осуществляется силами ИП Чубаров СА лицензия МЧС от 10.11.2020 № 50-Б/02008 на основании контракта от 08.09.2022 № 03481000046220000018		(надзорного) мероприятия
29.	По сигналу тревоги от дымового и ручного пожарного извещателя система функционирует 2 мин. 16 сек, после чего отключается. Расчетное подтверждение времени эвакуации людей из рассматриваемого здания не представлено, обоснование принятого времени отключения СОУЭ отсутствует. (общеежитие) ПРОТОКОЛ № 24/05/23-СОУЭ/5 Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС и СОУЭ осуществляется силами ИП Чубаров СА лицензия МЧС от 10.11.2020 № 50-Б/02008 на основании контракта от 08.09.2022 № 03481000046220000018	(ч.7 ст. 84 ФЗ-123, (п.54, Правила противопожарного режима Российской Федерации)	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
30.	В спальном помещении общеежития №8225 не обеспечен требуемый уровень звукового сигнала СОУЭ, фактически 43 дБА ПРОТОКОЛ № 24/05/23-СОУЭ/5 Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС и СОУЭ осуществляется силами ИП Чубаров СА лицензия МЧС от 10.11.2020 № 50-Б/02008 на основании контракта от 08.09.2022 № 03481000046220000018	(п.4.3 СП 3.13130.2009, п.54, Правила противопожарного режима Российской Федерации)	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
31.	В спальном помещении общеежития №8204 не обеспечен требуемый уровень звукового сигнала СОУЭ, фактически 50 дБА ПРОТОКОЛ № 24/05/23-СОУЭ/5	(п.4.3 СП 3.13130.2009, п.54, Правила противопожарного режима Российской Федерации)	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного

	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС и СОУЭ осуществляется силами ИП Чубаров СА лицензия МЧС от 10.11.2020 № 50-Б/02008 на основании контракта от 08.09.2022 № 03481000046220000018		(надзорного) мероприятия
32.	Автоматические установки пожарной сигнализации (блоки №№1-5, общежитие, мастерские) не соответствует требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности, а именно: - при запуске СОУЭ в одной из зон оповещения, СОУЭ других зон оповещения не запускается; - при сигнале «ПОЖАР» системы ДУ запустились в блоках №№2,4,5, при этом клапана дымоприемных устройств открылись только на этаже пожара; - при запуске системы АПС от ДПИ система ДУ не запустилась, система ДУ запустилась только при запуске системы АПС от ИПР. ПРОТОКОЛ № 24/05/23-АПС Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС и СОУЭ осуществляется силами ИП Чубаров СА лицензия МЧС от 10.11.2020 № 50-Б/02008 на основании контракта от 08.09.2022 № 03481000046220000018	(п.54, Правила противопожарного режима Российской Федерации)	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
33.	Система дымоудаления находится в неисправном состоянии. В представленных материалах [4] отсутствует информация о производительности дымоприемного устройства из холла между 5 и 4 блоком на 1 этаже (холл между 5 и 4 блоком) ПРОТОКОЛ № 24/05/23-ДУ/1 Техническое обслуживание и планово-предупредительный	(п.54, Правила противопожарного режима Российской Федерации)	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

	ремонт систем ДУ осуществляется силами ИП Грибков М.С лицензия МЧС от 27.09.2021 № Л014-00101- 23/00133855 на основании контракта от 05.12.2022 № 511125-22		
34.	Система дымоудаления находится в неисправном состоянии. В представленных материалах отсутствует информация о производительности дымоприемного устройства из коридора первого этажа (Блок 5) ПРОТОКОЛ № 24/05/23-ДУ Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем ДУ осуществляется силами ИП Грибков М.С лицензия МЧС от 27.09.2021 № Л014-00101- 23/00133855 на основании контракта от 05.12.2022 № 511125-22	(п.54, Правила противопожарного режима Российской Федерации)	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
35.	Система дымоудаления находится в неисправном состоянии. (Блок 2) ПРОТОКОЛ № 24/05/23-ДУ/2 Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем ДУ осуществляется силами ИП Грибков М.С лицензия МЧС от 27.09.2021 № Л014-00101- 23/00133855 на основании контракта от 05.12.2022 № 511125-22	(п.54, Правила противопожарного режима Российской Федерации)	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
36.	Нормативный расход воды для тушения пожаров в здании не обеспечивается (ПК № 72, ПК № 73) (общеежитие) ПРОТОКОЛ ИПЛ № 24/05/23- ВПВ/1 Проверка внутреннего пожарного водопровода осуществляется силами ООО «Мос-Легио» лицензия МЧС от 19.09.2019 № 77-Б/07434 на основании договора субподряда от 02.05.2023 № 46/23	(таблица 7.1. СП 10.13130.2020; ст. 4, ст.6. Ф3-123)	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
37.	Нормативный расход воды для тушения пожаров в здании не	(таблица 7.1. СП 10.13130.2020; ст. 4, ст.6. Ф3-123)	нарушение не устранено до

	обеспечивается (ПК № 1, ПК № 2) (Блок 4) ПРОТОКОЛ ИПЛ № 24/05/23-ВПВ Проверка внутреннего пожарного водопровода осуществляется силами ООО «Мос-Легио» лицензия МЧС от 19.09.2019 № 77-Б/07434 на основании договора субподряда от 02.05.2023 № 46/23		окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
38.	В лестничной клетке (общежития) установлен радиатор отопления между 1-им и 2-ым этажом, выступающий из плоскости стены на высоте менее 2,2 м от поверхности лестничной площадки.	(п. 4.4.9, СП 1.13130.2020; ст.4, ст.6 ФЗ-123);	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
39.	Ширина эвакуационных выходов из поэтажных коридоров в лестничные клетки менее 1,2 м, при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек	(ст. 4, ст.6. ФЗ-123, п.5.1.4 СП 1.13130.2020)	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
40.	Дверь, эвакуационного выхода (8218) ведущая из коридора в лестничную клетку, открывается не по направлению выхода из здания.	(п. 4.2.22, СП 1.13130.2020; ст.4, ст.6, ФЗ-123);	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
41.	Дверь, эвакуационного выхода (8116) ведущая из коридора в лестничную клетку, открывается не по направлению выхода из здания.	(п. 4.2.22, СП 1.13130.2020; ст.4, ст.6, ФЗ-123);	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
42.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	(п.26, Правила противопожарного режима)	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
43.	Не обозначены на входных дверях помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения (общежития) (за исключением помещений категории Д) с наружной стороны и на наружных установках в зоне их обслуживания на видном месте категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также	(п.12 Правила противопожарного режима)	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

	классы зон определенные в соответствии с ТРопБ		
44.	Не предоставлен расчёт категорий складских и производственных помещений (общежития) по взрывопожарной и пожарной опасности	(п.12 Правила противопожарного режима)	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
45.	Допускается размещение на путях эвакуации(медблок) и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах,) различных изделий, оборудования, и других предметов, препятствующие безопасной эвакуации (как например металлические шкафы, инвентарь, и др.)	(п. 27 (б) Правила противопожарного режима Российской Федерации);	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
46.	Ширина лестничной площадки (6209) менее ширины лестничного марша, а именно 0,9	(п.4.4.2 СП 4.13130.2013, ст. 4, ст.6. Ф3-123)	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
47.	Ширина лестничной площадки (6201) менее ширины лестничного марша, а именно 0,9	(п.4.4.2 СП 4.13130.2013, ст. 4, ст.6. Ф3-123)	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
48.	Эвакуационный выход из подвального этажа (2 блок) предусмотрен через общую лестничную клетку, не обособлен выходом наружу	(п. 4.2.2, СП 1. 13130.2020 Ф3-123, ст. 89)	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
49.	Ширина эвакуационных выходов из помещений столовых менее 1,2 м	(п. 4.2.1 СП 1.13130.2020 ст. 4, ст.6. Ф3-123));	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
50.	Ширина всех эвакуационных выходов из помещений менее 1,2 м	(п. 4.2.1 СП 1.13130.2020 ст. 4, ст.6. Ф3-123);	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

51.	В противопожарной преграде, отделяющей помещения общежития от помещений мастерских отсутствует нормированное заполнение проема в виде противопожарной двери	(п.5.2.4 СП 4.1310.2013; таблица 24 Ф3-123)	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
52.	Не закреплены ковровые дорожки на путях эвакуации (3,4 блок)	(п. 31, Правила противопожарного режима Российской Федерации);	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
53.	В объеме лестничной клетке размещено помещение (6102)	(п. 4.4.4, СП 1. 13130.2020 Ф3-123 ст. 4, ст.6. Ф3-123);	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

Предоставленный расчёт по оценке пожарного риска на объекте защиты ГБУ СО МО «Семейный центр им. А.И. Мещерякова» с выводом о выполнении условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 22.07.2020 № 1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска», а также оформлены с нарушением требований СП 505.1311500.2021 «Расчет пожарного риска. Требования к оформлению», утвержденного приказом МЧС России от 29.09.2021 № 645, а именно:

1. В отношении здания Блока I:

- перечисленные в п. 6 Правил проведения расчетов по оценке пожарного риска исходные данные приводятся в представленном расчете не в полном объеме;

- расчетные схемы эвакуации людей не в полном объеме отражают информацию о геометрических параметрах участков путей эвакуации (их длине и ширине). На основании изложенного, не представляется возможным проанализировать выбранные при определении времени эвакуации людей из здания исходные данные в части геометрических параметров участков путей эвакуации (п. 5, подпункт «г» п. 7 правил проведения расчетов по оценке пожарного риска; п. 33 раздела III методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах; п. 2 приложения № 5 к пунктам 10, 11 методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности, утвержденной приказом МЧС России от 30.06.2009 № 382);

- формулировка сценариев развития пожара не включает в себя информацию о состоянии дверных проемов (п. 3, п. 6 правил проведения расчетов по оценке пожарного риска; п. 17 раздела II методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности);

- в представленной работе необоснованно принято значение вероятности эвакуации людей ($P_{\text{э}}$), равное 0,999. Например, с учетом принятых расчетных точек (п. 3 правил проведения расчетов по оценке пожарного риска; п. 9 раздела II методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности);

- представленные сценарии пожара не реализуют наихудшие условия для обеспечения безопасности людей и не характеризуют наиболее затрудненные условия для эвакуации людей (п. 3 правил проведения расчетов по оценке пожарного риска; п. 7 раздела II методики

определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности);

- при определении расчетного времени эвакуации людей не учитывалась вероятность нахождения на объекте лиц, относящихся к типу М4 в соответствии с классификацией групп мобильности (п. 3 правил проведения расчетов по оценке пожарного риска; п. 10 раздела II методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности; п. 9.1.3, примечание к табл. 21 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).

2. В отношении здания Блока 2:

- расчетные схемы эвакуации людей не в полном объеме отражают информацию о геометрических параметрах участков путей эвакуации (их длине и ширине). На основании изложенного, не представляется возможным проанализировать выбранные при определении времени эвакуации людей из здания исходные данные в части геометрических параметров участков путей эвакуации (п. 5, подпункт «г» п. 7 правил проведения расчетов по оценке пожарного риска; п. 33 раздела III методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах; п. 2 приложения № 5 к пунктам 10, 11 методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности);

- формулировка сценариев развития пожара не включает в себя информацию о состоянии дверных проемов (п. 3, п. 6 правил проведения расчетов по оценке пожарного риска; п. 17 раздела II методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности);

- в представленной работе необоснованно принято значение вероятности эвакуации людей ($P_{\text{э}}$), равное 0,999. Например, с учетом принятых расчетных точек (п. 3 правил проведения расчетов по оценке пожарного риска; п. 9 раздела II методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности);

- представленные сценарии пожара не реализуют наихудшие условия для обеспечения безопасности людей и не характеризуют наиболее затрудненные условия для эвакуации людей (п. 3 правил проведения расчетов по оценке пожарного риска; п. 7 раздела II методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности).

3. В отношении здания Блока 3:

- расчетные схемы эвакуации людей не в полном объеме отражают информацию о геометрических параметрах участков путей эвакуации (их длине и ширине). На основании изложенного, не представляется возможным проанализировать выбранные при определении времени эвакуации людей из здания исходные данные в части геометрических параметров участков путей эвакуации (п. 5, подпункт «г» п. 7 правил проведения расчетов по оценке пожарного риска; п. 33 раздела III методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах; п. 2 приложения № 5 к пунктам 10, 11 методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности);

- формулировка сценариев развития пожара не включает в себя информацию о состоянии дверных проемов (п. 3, п. 6 правил проведения расчетов по оценке пожарного риска; п. 17 раздела II методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности);

- в представленной работе необоснованно принято значение вероятности эвакуации людей ($P_{\text{э}}$), равное 0,999. Например, с учетом принятых расчетных точек (п. 3 правил проведения расчетов по оценке пожарного риска; п. 9 раздела II методики определения

расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности);

- представленные сценарии пожара не реализуют наихудшие условия для обеспечения безопасности людей и не характеризуют наиболее затрудненные условия для эвакуации людей (п. 3 правил проведения расчетов по оценке пожарного риска; п. 7 раздела II методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности);

- при определении расчетного времени эвакуации людей не учитывалась вероятность нахождения на объекте лиц, относящихся к типу М4 в соответствии с классификацией групп мобильности (п. 3 правил проведения расчетов по оценке пожарного риска; п. 10 раздела II методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности; п. 9.1.3, примечание к табл. 21 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).

4. В отношении здания Блока 4:

- перечисленные в п. 6 Правил проведения расчетов по оценке пожарного риска исходные данные приводятся в представленном расчете не в полном объеме;

- расчетные схемы эвакуации людей не в полном объеме отражают информацию о геометрических параметрах участков путей эвакуации (их длине и ширине). На основании изложенного, не представляется возможным проанализировать выбранные при определении времени эвакуации людей из здания исходные данные в части геометрических параметров участков путей эвакуации (п. 5, подпункт «г» п. 7 правил проведения расчетов по оценке пожарного риска; п. 33 раздела III методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах; п. 2 приложения № 5 к пунктам 10, 11 методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности);

- формулировка сценариев развития пожара не включает в себя информацию о состоянии дверных проемов (п. 3, п. 6 правил проведения расчетов по оценке пожарного риска; п. 17 раздела II методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности);

- в представленной работе необоснованно принято значение вероятности эвакуации людей ($P_{\text{э}}$), равное 0,999. Например, с учетом принятых расчетных точек (п. 3 правил проведения расчетов по оценке пожарного риска; п. 9 раздела II методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности);

- представленные сценарии пожара не реализуют наихудшие условия для обеспечения безопасности людей и не характеризуют наиболее затрудненные условия для эвакуации людей (п. 3 правил проведения расчетов по оценке пожарного риска; п. 7 раздела II методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности);

- при определении расчетного времени эвакуации людей не учитывалась вероятность нахождения на объекте лиц, относящихся к типу М4 в соответствии с классификацией групп мобильности (п. 3 правил проведения расчетов по оценке пожарного риска; п. 10 раздела II методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности; п. 9.1.3, примечание к табл. 21 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).

5. В отношении здания Блока 5:

- перечисленные в п. 6 Правил проведения расчетов по оценке пожарного риска исходные данные приводятся в представленном расчете не в полном объеме;

- формулировка сценариев развития пожара не включает в себя информацию о

состоянии дверных проемов (п. 3, п. 6 правил проведения расчетов по оценке пожарного риска; п. 17 раздела II методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности);

- в представленной работе необоснованно принято значение вероятности эвакуации людей (P_{Σ}), равное 0,999. Например, с учетом принятых расчетных точек (п. 3 правил проведения расчетов по оценке пожарного риска; п. 9 раздела II методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности);

- представленные сценарии пожара не реализуют наихудшие условия для обеспечения безопасности людей и не характеризуют наиболее затрудненные условия для эвакуации людей (п. 3 правил проведения расчетов по оценке пожарного риска; п. 7 раздела II методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности).

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра, предписание, проколы ИПЛ, проверочные листы

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сергею Посадскому городскому округу Золотов Константин Михайлович




(подпись)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сергею Посадскому городскому округу Мартянова Ольга Анатольевна



(подпись)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сергею Посадскому городскому округу Лёмкин Илья Михайлович

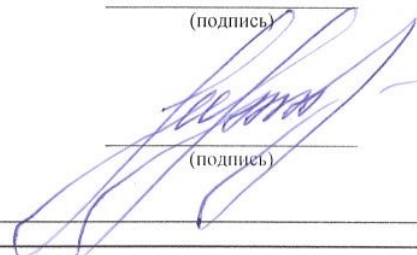


(подпись)

Акт выездной проверки подготовил: Мартянова Ольга Анатольевна,
Старший инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по Сергею Посадскому городскому округу;
тел./факс: 8 (926)-961-24-88

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБУ СО МО
Семейный центр им. А.И. Мешерякова
Епифанова Галина Константиновна

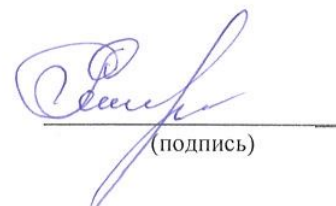

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя
 «26» мая 2023 года

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале <*>

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.
